

Тумбовый турникет- трипод Karsun





Модель:
JS-SGZ001

1. Спецификация

1.1 Описание продукта:

JS -S GZ001 — надежный турникет-трипод, идеально подходящий для управления потоками посетителей. Доступны модели для внутренней и наружной установки. Благодаря своим характеристикам, данное устройство оптимально для контроля доступа в офис, на строительных или концертных площадках, в парках, на массовых мероприятиях, спортивных аренах и многих других объектах.

1.2 Размеры:

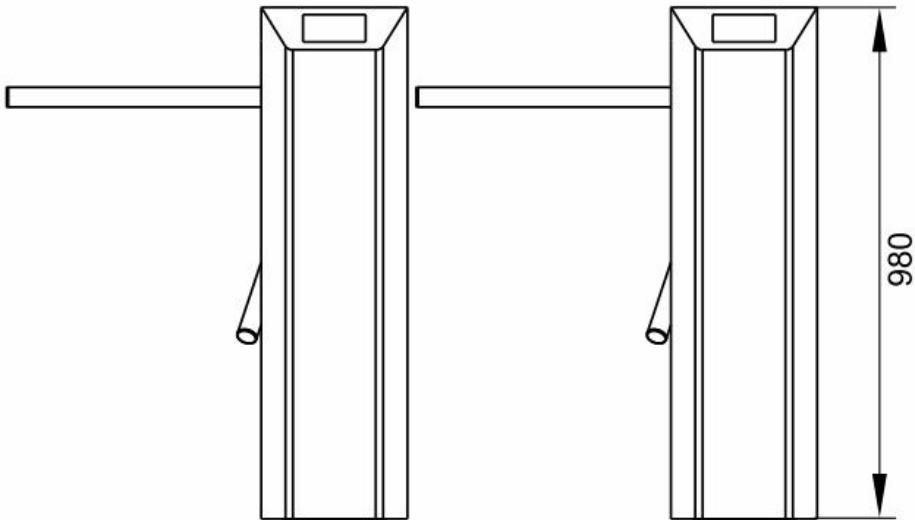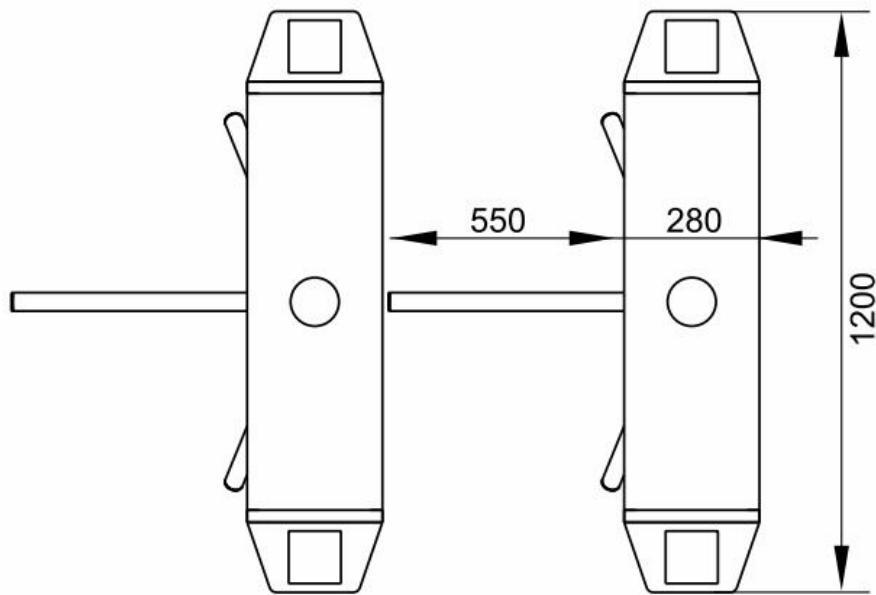

1.3 Технические характеристики:

Источник питания	AC 220В/110В, 50/60Гц
Рабочая температура	от –28 °С до +80 °С
Рабочая влажность	5%–85%
Условия эксплуатации	Для помещений и улицы, стандарт IP54
Номинальная мощность	60W
Пропускная способность	25–48 проходов в минуту
Материал корпуса	Нерж. сталь AISI 304 (AISI 316 — опционально)
Механизм	Полуавтоматический электромагнитный с гидравлическим демпфером (бесщеточный двигатель с полной автоматикой — опционально)
Система управления	Сухой контакт (сухое реле)
Антитраница	Да
Габариты (ШxГxВ)	420 x 330 x 980 мм + длина штанги 500 мм
Вес нетто	45 кг
Толщина материала	1,5 мм
Наработка на отказ (MCBF)	Электромагнитный механизм: 5 млн. циклов, бесщеточный двигатель: 8 млн. циклов
Гарантия	2 года

2. МОНТАЖ

Перед установкой турникета распакуйте все компоненты и сверьтесь с упаковочным листом, чтобы убедиться в комплектности. Проверьте габаритные размеры и трассы кабельных каналов.

Для правильного размещения используйте монтажный шаблон турникета, который поможет определить точное положение анкерных креплений и вводов кабелей.

Подготовка места установки:

- Перед началом монтажа убедитесь, что поверхность пола ровная.
- При измерении расстояния между модулями всегда ориентируйтесь на их центральные оси,
- а не углы.
- С помощью предоставленного шаблона и монтажной схемы разметьте точное положение каждого турникета. Учтите место для вводов кабельных каналов.
- Проложите кабельные каналы для слаботочных линий и электропитания 110В/220В.

Подбирайте диаметр труб в соответствии с количеством кабелей и местными нормативами.


Процесс монтажа:

1. Разметьте и просверлите отверстия под анкерные крепления (болты M12).
2. Установите корпус турникета на анкерные болты и зафиксируйте.

Электрические подключения (согласно схеме):

- Подключите считыватель к соответствующему порту контроллера СКУД (возможна внутренняя или внешняя установка контроллера)
- Проложите кабель связи между модулями
- Подключите сигнал "Открытие прохода" к реле системы контроля доступа
- При необходимости подключите кнопку аварийного открытия к контроллеру турникета
- Обеспечьте электропитание 110В/220В

Физическая установка (см. соответствующий чертеж)

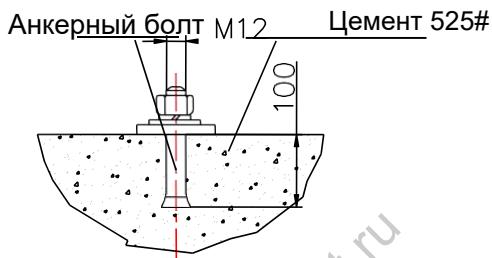

Требования к монтажу:

- Установите турникеты в правильном направлении и комбинации
- После подключения питания и проверки базовых функций (при отключенном питании)
- разместите турникет в требуемом месте установки
- Разметьте позиции сверления, пробурите отверстия для фиксации конструкции
- Установите анкерные болты M12 или химические анкеры в подготовленные отверстия

ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Прокладка кабелей:

- Глубина залегания ПВХ-труб ≥ 60 мм
- Выступ над уровнем пола ≥ 50 мм
- Трубы должны иметь обратный изгиб для предотвращения попадания влаги

2. Точность установки:

- Левая и правая стойки каждого прохода должны быть строго соосны

3. Заземление:

- Обязательно подключите защитное заземление системы

4. Уличный монтаж:

- Обустройте цементное основание высотой 100-200 мм для гидроизоляции
- Установите защитные навесы от солнца и дождя

Пусконаладка:


Оборудование допускается к эксплуатации только после:

- Проверки правильности монтажа
- Полного функционального тестирования

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

3.1 Система управления


Подключение кабелей системы управления осуществляется в соответствии с принципиальной схемой.

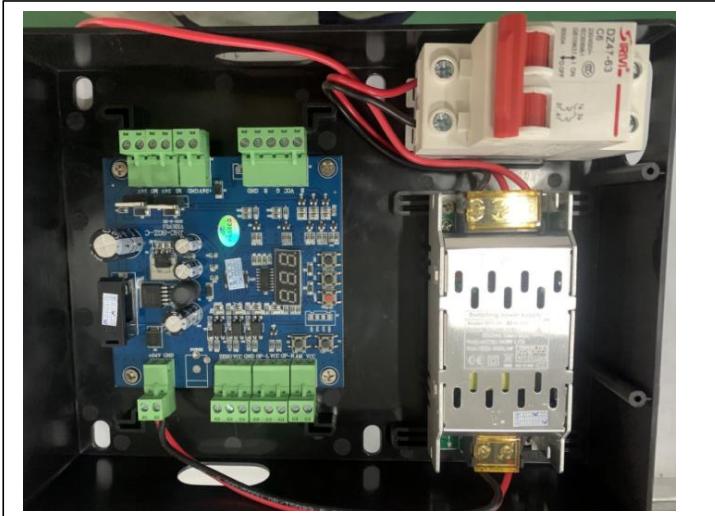

3.2 Релейные сигналы для системы контроля доступа

Обеспечьте подключение релейных сигналов к вашей системе контроля доступа:

- Используйте сухие контакты для интеграции
- Подключите сигнальные кабели к соответствующим клеммам контроллера

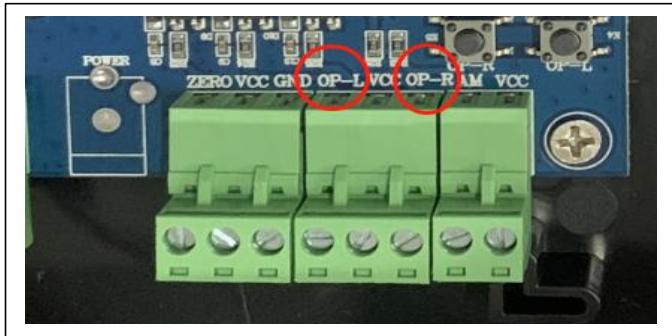

3.3 Подключение питания 220В через автоматический выключатель


1. Подведите кабель питания 220В к автоматическому выключателю
2. Обеспечьте:
 - Номинальный ток выключателя согласно мощности оборудования
 - Надежное соединение фазного и нулевого проводников
 - Обязательное наличие защитного заземления
3. После подключения проверьте:
 - Отсутствие коротких замыканий
 - Корректность работы защиты
 - Надежность всех соединений



4. НАСТРОЙКА ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Тип С: Описание параметров управляемой платы версии 2.0

Описание компонентов основной платы версии 2.0

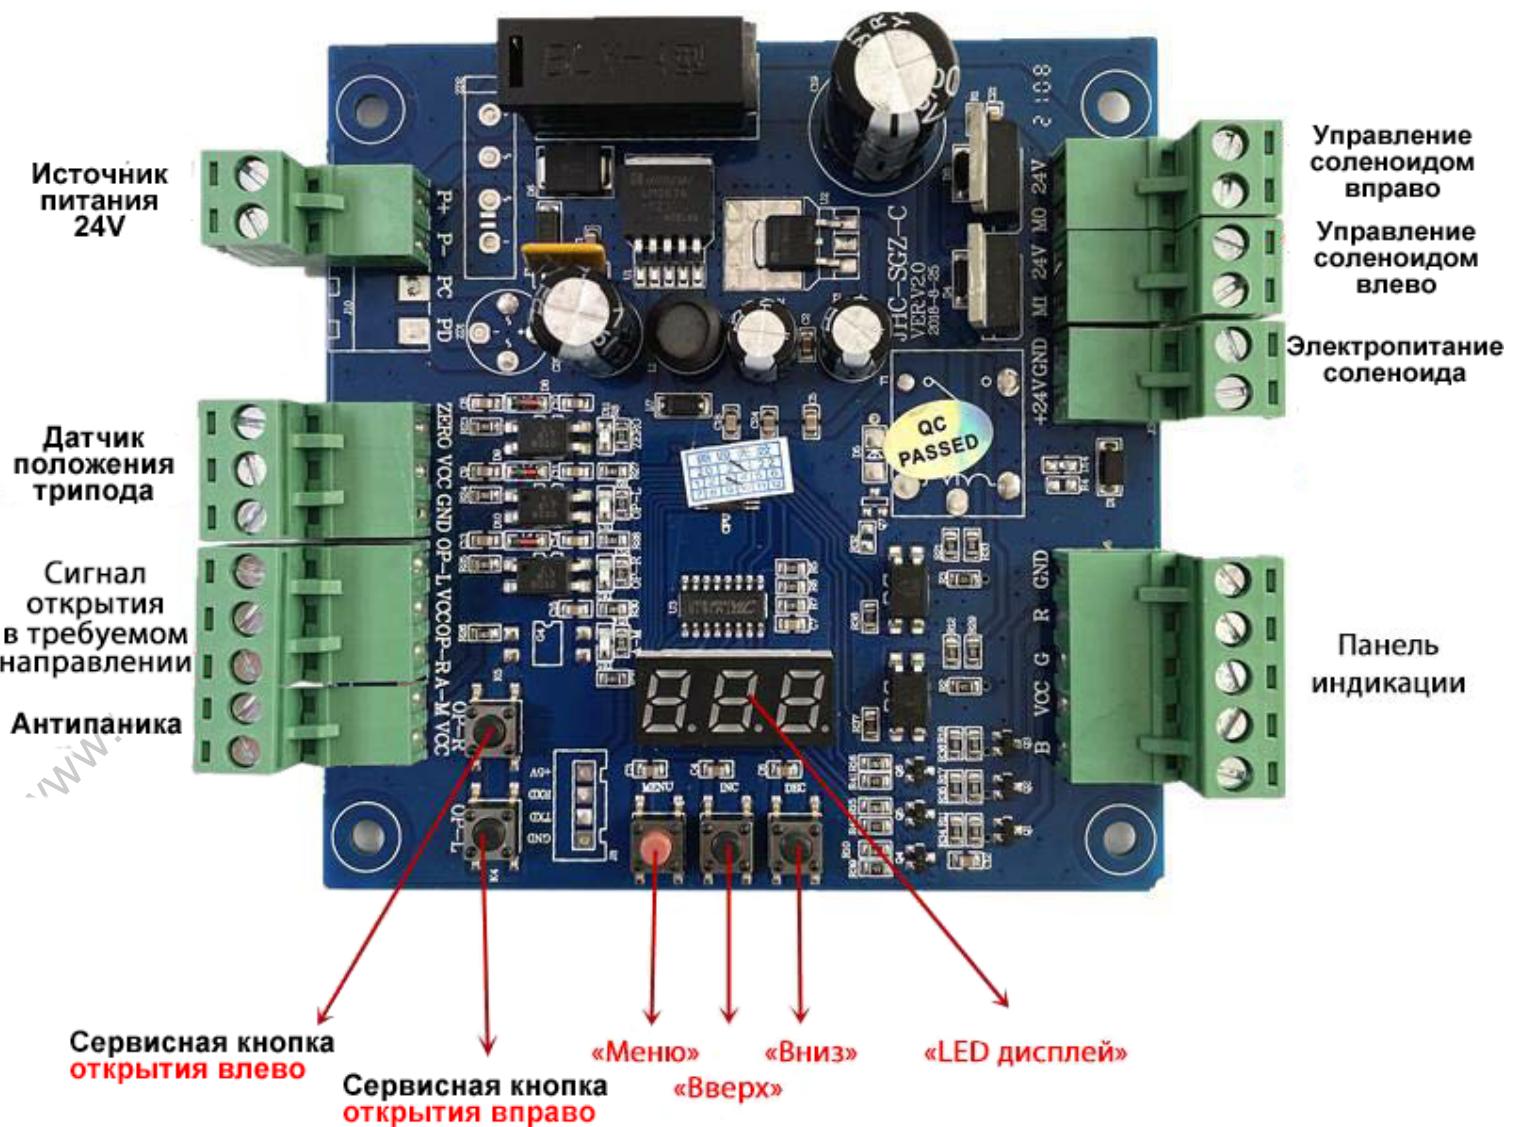

Описание меню настроек

Плата управления имеет три функциональные клавиши:

- "MENU" – клавиша меню
- "INC" – клавиша увеличения/прокрутки вверх
- "DEC" – клавиша уменьшения/прокрутки вниз

Функции клавиш:

"MENU":

1. Длительное нажатие открывает системное меню
2. В системном меню – подтверждает выбор параметра
3. После настройки – сохраняет параметры и возвращает в системное меню

"INC":

1. Прокрутка вверх в меню
2. Увеличение значения параметра (+1)

"DEC":

1. Прокрутка вниз в меню
2. Уменьшение значения параметра (-1)

Примечание: При отсутствии действий в течение 5 секунд система автоматически выходит в режим ожидания.

Пример настройки времени прохода:

1. Длительно нажмите "**MENU**" для входа в меню
2. Клавишами "**INC**"/"**DEC**" выберите пункт **F01** (время прохода)
3. Нажмите "**MENU**" для входа в настройки
4. Отрегулируйте значение клавишами "**INC**"/"**DEC**"
5. Нажмите "**MENU**" для сохранения

Параметр	Меню	Диапазон	По умолчанию	Описание
Настройка времени прохода	F01	1-240	5	В течение установленного времени (в секундах) проход разрешен. Таймер сбрасывается после прохода человека. При отсутствии прохода, створка автоматически закрывается по истечении времени. (Значение по умолчанию: 5 секунд).
Разрешение и запрет прохода	F02	0-3	1	0: Полный контроль прохода (слева и справа). 1: Полный свободный доступ (разрешение) (слева и справа). 2: Контроль прохода слева, разрешение справа. 3: Контроль прохода справа, разрешение слева. (По умолчанию установлен режим полного разрешения — значение 1).
Режим работы турникета	F03	0-1	1	0: Свободный проход (обычно для роторных турникетов). 1: Сброс рычага при отключении питания (Аварийный сброс). (Режим по умолчанию: Сброс при отключении питания).
Функция памяти	F04	0-1	0	Определяет, запоминает ли система множество команд открытия подряд. 0 (Запрещено): После того как один человек прошел, следующее открытие (например, по карте) должно быть заново инициировано.

				<p>1 (Разрешено): Система запоминает несколько команд открытия (например, несколько приложенных карт) и позволяет пройти соответствующему количеству людей подряд без повторной авторизации. (По умолчанию: Запрещено).</p>
Тест повторяющегося открытия/закрытия	F05	-	-	<p>Основная задача — тестирование стабильности и проведение испытаний на старение платы управления турникетом.</p> <p>Процедура выхода:</p> <p>В тестовом режиме нажмите клавишу MENU для завершения тестирования (обозначение в меню: C-5).</p>
Настройка нулевой позиции	F06	0-1	0	<p>0: Стандартный режим</p> <p>1: Режим сброса планки после разрыва нулевого сигнала (По умолчанию на материнской плате установлен режим 0).</p>
Настройка сброса счетчика проходов	F07	1-30	1	<p>Значение 1 устанавливается по умолчанию. В данном режиме система будет выполнять сброс при обнаружении соответствующих условий (например, разрыва нулевого сигнала).</p>
Настройка постоянного открытия	F08	0-20	1	<p>Параметр используется для установки количества секунд, при превышении которого сигнал открытия планки переводит систему в состояние постоянного открытия. Если сигнал открытия, подаваемый на турникет, является непрерывным, турникет будет постоянно находиться в открытом состоянии. (По умолчанию на материнской плате установлено 5 секунд).</p>

Настройка адреса для 485	F09	1-99	-	<p>Материнская плата по умолчанию имеет адрес 01.</p> <p>Уникальный адрес устройства в сети RS485. Если используется несколько турникетов, для каждого нужно установить уникальный адрес (например, 02, 03 и т.д.), чтобы команды с компьютера не конфликтовали.</p>
Сброс	F10	-	-	<p>Все параметры материнской платы восстановлены до заводских настроек. На дисплее отобразится "---". Для подтверждения и выхода нажмите клавишу MENU.</p>

Протокол связи RS485:

- Скорость: 9600 бод
- Формат: 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля четности
- Адрес по умолчанию: 01

Примеры команд:

- Открыть левую створку: **AA 55 01 F3 01**
- Стоп: **AA 55 01 F3 05**
- Открыть правую створку: **AA 55 01 F3 03**
- Сигнал тревоги: **AA 55 01 F3 07**
- Сброс: **AA 55 01 F3 0A**

Важно: Для изменения адреса устройства используйте меню **F09**

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается подвергать изделие ударам твердыми предметами
2. Обращайтесь с оборудованием аккуратно, избегая сильных столкновений с твердыми поверхностями
3. Категорически запрещается воздействие воды или агрессивных жидкостей
4. При появлении дыма или постороннего запаха немедленно отключите питание
5. При возникновении неисправностей:
 - Немедленно обратитесь к поставщику
 - Запрещается самостоятельный ремонт
 - Компания не несет ответственности за повреждения, вызванные несанкционированным вмешательством

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Обеспечьте бережную перевозку оборудования
2. Требования к условиям:
 - Сухое помещение
 - Отсутствие коррозионных/взрывоопасных газов

Защита от:

- Повышенной влажности
- Атмосферных осадков
- Прямого солнечного излучения
- Коррозионных воздействий

Особые указания:

При длительном хранении рекомендуется:

- Упаковка в антистатическую пленку
- Размещение на поддонах (не менее 100 мм от пола)
- Поддержание температуры в диапазоне +5 °C...+40 °C
- Контроль влажности (не более 70% RH)